




Montážní návod pro nerezový systém METALOTERM ME je platný pro dvouprůduchové i jednopráduchové provedení komína. Při montáži tvárníc a keramických vložek postupujte podle základního montážního návodu systému UNI Advanced Plus.

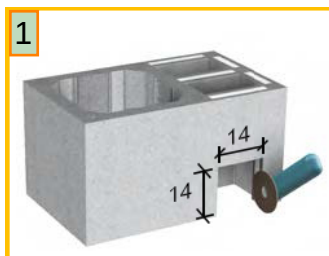

Ve tvárnici, v místě uvažovaného napojení kotle, vyřízněte v ose šachty otvor 14 x 14 cm.

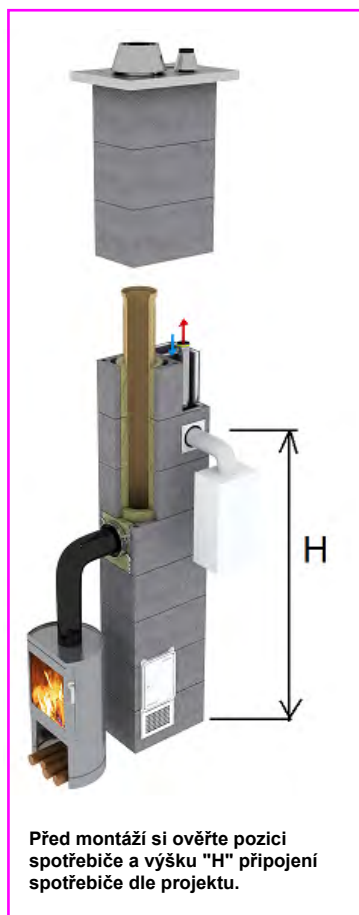

Do tvárnice vyřežte drážky do hloubky 4 cm pro vložení vynášecí objímky. Zkraťte ramena vynášecí objímky podle rozměru tvárnice.

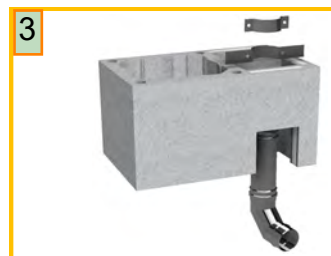

Do vyříznutých drážek vložte delší část objímky. Sestavte koleno a rovnou vložku ze sady. Sestavu vsuňte spodem do tvárnice tak, aby vodotěsná část kolena byla uprostřed vyřízaného otvoru. Sestavte objímku a šrouby utáhněte. Hrdla vložek musí směřovat nahoru.



Montáž keramických vložek a tvárníc vč. příslušenství provádějte podle návodu na UNI Advanced Plus. Tvárnici podle bodu 3 umístěte v potřebné výšce pro zaústění kouřovodu od kondenzačního kotle a pokračujte ve stavbě komína.




Nerezové vložky vkládejte postupně do předem postaveného sloupce tvárníc, který by měl mít přibližnou výšku odpovídající délce vkládané vložky. Na vystředění vložek použijte vymezovací objímky ve vzdálenosti cca 3 m od sebe.



Poslední nerezovou vložku zkraťte u hrdla tak, aby po nasazení kónusu a nasunutí do předposlední trubky v tvárnici, okraj vložky převyšoval kónus o min. 2 cm. Viz. obrázek u pozice 7.



Kruhový otvor v desce, který nebude využit, zaslepte kruhovou zálepkou. Krycí desku připevněte na komín. Na poslední nerezovou vložku, zkrácenou podle pozice 6, nasuňte kónus s těsněním.

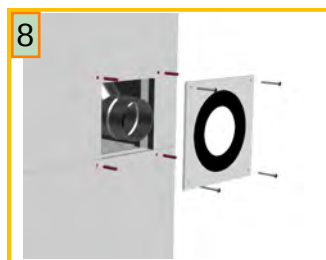

Po omítnutí komínu vyvrtejte otvory $\varnothing 6$ mm pro hmoždinky. Čelní desku i s gumovou manžetou připevněte pomocí vrutů do hmoždinek.

Dodržujte bezpečnost práce a dbejte na svoje zdraví. Mělo by se používat řezání za mokra nebo s použitím zařízení pro odsávání prachu.

Pokyny pro zajišťování bezpečnosti práce:

Řada stavebních výrobků např. komínové vložky, je vyráběna z přírodních surovin, které obsahují určitou část krystalického oxidu křemičitého. Při řezání a vrtání se uvolňují jemné částice křemičitého prachu. Pokud je doba vystavení tomuto prachu dlouhá, může to vést k plicním onemocněním, např. silikóze nebo rakovině.

Jsou vyžadována následující bezpečnostní opatření:

- při řezání a vrtání nutno používat respirátor schváleného typu P3/FFP3 pro zachycování částic
- kromě toho by měla být zavedena technická opatření jako použití zařízení pro řezání za mokra nebo odsávání prachu

