


Montážní návod pro dodatečné připojení kouřovodu

Platí pro komínový systém Schiedel STABIL s technickou keramikou

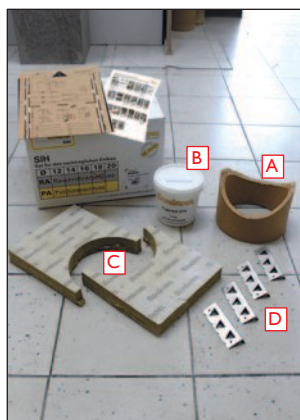

Potřebné komponenty

A - Dodatečné připojení - podle průměru průřechu

B - Spárovací tmel Schiedel FMI - 1 kg s čistící houbičkou C -

Čelní deska z minerálních vláken, 2-dílná

D - Upevňovací prvky (4 ks) - součást dodávky čelní desky FP

DŮLEŽITÉ!




Důsledně dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené na zadní straně!

POZNÁMKA!



Před zahájením práce doporučujeme dno komínového průřechu vyložit fólií a hadrem, aby se zabránilo poškození případnými padajícími keramickými částmi nebo znečištění zbytků tmelu v oblasti odvodu vlhkosti! Po dokončení montážních prací je opět odstraňte a v případě potřeby dno vyčistěte!

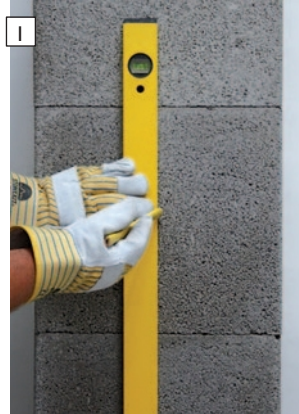


Určete výšku připojení požadovaného otvoru kouřovodu.



Do komínové tvárnice vyřežte otvor úhlovou bruskou. **POZOR!** Dodržujte pokyny týkající se bezpečnosti práce.

světlý průřez (cm)	Velikost otvoru pro připojení kouřovodu 90°	
	šířka (cm)	výška (cm)
14 - 16	21	34
18 - 20	25	34
25	34	34
30	40	40
35	50	50
40	55	55
45	62	62

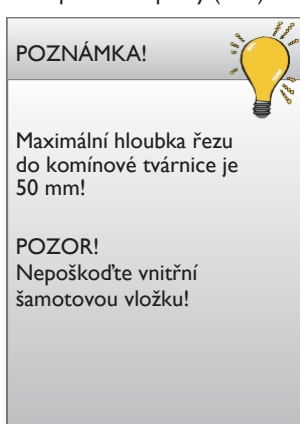

POZNÁMKA!



Maximální hloubka řezu do komínové tvárnice je 50 mm!

POZOR! Nepoškodte vnitřní šamotovou vložku!



Izolaci nařežte pilkovým plátem podél kanálků zadního odvětrání ...




... a odstraňte ji.



Použijte dodatečné napojení jako šablonu a označte linii řezu podél jeho vnitřního okraje.



Nařízněte vložku podél vyznačené čáry úhlovou bruskou jako „místo zlomu“. **POZOR!** Dodržujte bezpečnostní pokyny při práci!

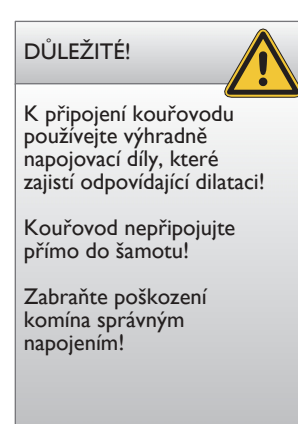

DŮLEŽITÉ!



K připojení kouřovodu používejte výhradně napojovací díly, které zajistí odpovídající dilataci!

Kouřovod nepřipojujte přímo do šamotu!

Zabraňte poškození komína správným napojením!



Pomocí úhlové brusky nařežte šamotovou vložku do tvaru hvězdy. **POZOR!** Dodržujte pokyny týkající se bezpečnosti práce!



Opatrně odstraňte odřezané části kladivem. **POZOR!** Dodržujte bezpečnostní pokyny pro práci!



Nerovnosti v místě plánovaného napojení opravte úhlovou bruskou. **POZOR!** Dodržujte bezpečnostní pokyny pro práci!



Řezanou plochu očistěte vlhkou houbou.



Kouřovod také očistěte vlhkou houbou.



Naneste tmel FMI.

POZOR! Bezpodmínečně dodržujte pokyny na jeho přípravu!



Po připojení dodatečného napojení na svislou vložku jej zajistěte dřevěnými kolíky, které spojíte drátem a utáhněte.



POZOR! Na horní straně při připojení kouřovodu je vždy potřebné vytvořit odkapávací hranu uvnitř průřechu.



Zbytky tmelu opatrně odstraňte houbičkou. **DŮLEŽITÉ!** Dodržte dobu schnutí! Spoj bude pevný až po 24 hodinách!

DŮLEŽITÉ!



Dodržte předepsanou dobu schnutí tmelu Schiedel, tj. 24 hodin od dokončení montáže!



Čelní desku zkrat'te podle potřeby. Upevňovací profily zapíchněte do čelní desky a osad'te ji do tvárnice.



Pohled na realizované připojení s čelní deskou.

Při řezání a vrtání je nutné dodržovat bezpečnostní opatření. Je nutné použít mokré řezání nebo odsávání prachu!



Ochranná maska P3/FFP3



Ochrana sluchu

Bezpečnostní pokyny pro práci!

Mnoho stavebních výrobků, stejně jako komínové prvky, se vyrábí s použitím přírodních surovin, které obsahují krystalické částice křemíku. Při strojním zpracování výrobků, jako je řezání nebo vrtání, se uvolňují částice křemičitého prachu, které mohou proniknout do plic. Při vyšší expozici prachu po delší dobu může dojít k poškození plic (silikóza) a v důsledku silikózy ke zvýšenému riziku výskytu rakoviny plic.

Je nutné přijmout následující ochranná opatření:

- Při řezání a vrtání je nutné používat respirátor P3/FFP3.
- Kromě toho by se mělo používat řezání za mokra nebo zařízení s odsáváním prachu.

Správně provedené připojení je:

- napojení mimo styčných spár svislých šamotových vložek
- napojení realizované kolmo na stěnu tvárnice – ne přes roh
- otvor v šamotové vložce pro dodatečné napojení je v rozdílné výškové úrovni od původního napojení kouřovodu
- omítka kolem připojení kouřovodu musí umožňovat dilataci připojení
- k připojení kouřovodu bude použit správný napojovací díl zajišťující odpovídající tepelnou roztažnost – dilataci