



Pohled na hotový adaptér


DŮLEŽITÉ!

Před následnou aplikací omítky na místě musí být kryt odstraněn nebo vhodně chráněn před poškozením!

DŮLEŽITÉ!

Po dokončení prací odstraňte z komínového podstavce odpad a veškeré zbytky materiálu!

Při řezání a vrtání dodržujte opatření pro bezpečnost práce. Mělo by se používat řezání za mokra nebo odtaž prachu.

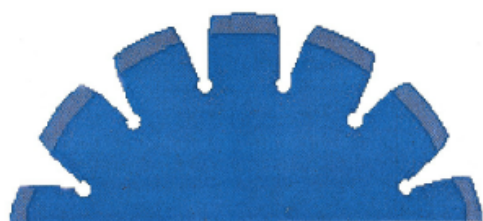

Používej
ochranné
brýle



Používej
chrániče
sluchu



Použij
respirátor

Pokyny zajišťování bezpečnosti práce

Řada stavebních výrobků, jako jsou např. komínové prvky, je vyráběno z přírodních surovin. Tyto suroviny obsahují určitou část krystalického oxidu křemičitého.

Při mechanickém obrábění, jako je řezání a vrtání výrobků, se uvolňuje určité množství křemičitého prachu, který by mohl být vdechován.

Pokud je doba vystavení tomuto prachu dlouhá nebo práce trvá v delší časové období, může to vést k plicnímu onemocnění (silikóze) a ke zvýšenému nebezpečí plicní rakoviny tam, kde došlo k onemocnění silikózou.


Jsou vyžadována následující bezpečnostní opatření

- při řezání a vrtání nutno používat respirátor schváleného typu P3/FFP3 pro zachycování částic.
- kromě toho by měla být zavedena technická opatření, jako použití zařízení pro řezání za mokra nebo k odtahu spalin.


Pokyny k instalaci**LAS Adaptér pro přívod vzduchu pro systém Schiedel ABSOLUT****POZOR!**

Adaptér přívodu vzduchu LAS typu 1 a 2. by měl být vždy nainstalován na neomítnutou komínovou tvárnici. To zajišťuje pozdější možnost aplikace 10 mm omítky na rám prostřednictvím montážního držáku adaptéru přívodu vzduchu LAS. Montážní hloubka a montážní poloha konzoly adaptéru přívodu vzduchu LAS musí být odpovídajícím způsobem upravena!

POZOR na možnost umístění adaptéru pouze v jeho nejnižší části, tj. komín musí začínat patou nad čistou podlahou!

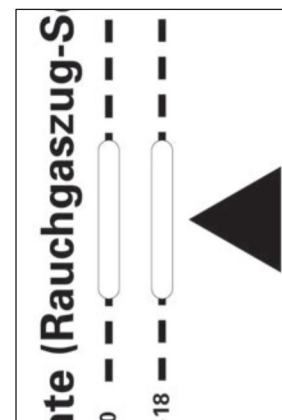**POZOR!**

Před zahájením montáže je třeba určit a označit na plášti tvárnice požadovanou výšku připojení pro adaptér přívodu vzduchu LAS!

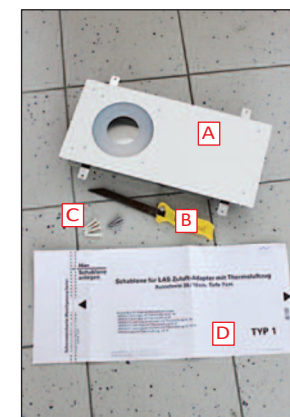

Obsah:

- A - LAS-Adapter typ 1 nebo 2
- B - Pila pro řezání izolace
- C - 4 kusy spojovacího materiálu, šrouby a hmoždinky
- D - řezací šablona



Přiložte vyřezávací šablonu a označte místa řezu.

POZOR!


Ohněte kontaktní hranu vyřezávací šablony podle požadovaného formátu komínové tvárnice.



Otvor vytvořte pomocí úhlové brusky.

POZOR!

Je nezbytné, abyste dodržovali předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

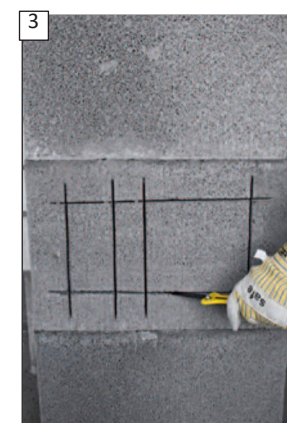

Izolační vrstvu tvárnice prořízněte ruční pilkou.



Odstraňte vyříznutou část tvárnice i s izolační vrstvou



Vyrovnejte nerovnosti výřezu.

Schiedel, s.r.o.	telefon	326 999 011
Horoušanská 286	web	www.schiedel.cz
250 81 Nehvizdy	e-mail	info.cz@schiedel.com

Sledujte nás:



<https://www.facebook.com/schiedel.cz>



<https://www.youtube.com/@SchiedelCesko>



https://www.instagram.com/schiedel_cz/

A **staandard**
INDUSTRIES COMPANY

POZOR!

Otvor v komínové tvárnici v části pro odvod spalin vyřízněte obzvlášť opatrně!

Používejte pouze ruční nářadí a malé dláto!
Nepoužívejte elektrické páčidlo!

Je nutné zabránit poškození vnitřní šamotové vložky!




Malým dlátem opatrně odstraňte první vrstvu komínové tvárnice v oblasti průduchu.



Pohled na hotové otvory.



Odstraňte kryt adaptéru přiváděného vzduchu LAS. **POZOR!** Nepoškodte těsnicí pásku!

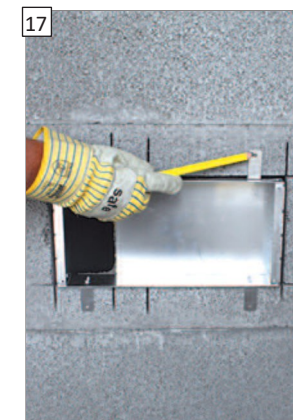

Vložte rám panelu adaptéru přiváděného vzduchu LAS do otvoru v plášti tvárnice a označte jej pro vrtání.

POZOR!

Dávejte pozor na horizontální instalaci!

Maximální hloubka vrtání do komínové tvárnice je 40 mm!



Osadte hmoždinky.



Druhou vrstvu tvárnice opatrně odstraňte malým dlátem.



Případné nerovnosti na oříznutých hranách v případě potřeby znovu opracujte.



Provedte řezy dělicí části na komínové tvárnici **POZOR!** Hloubka řezu max. 70 mm!



Pohled na hotové řešení.



Do otvoru komínové tvárnice naneste maltu MG (M5) Ila (malta na zdění podle EN 998-2).



Vložte rám. **DŮLEŽITÉ!** Dbejte na dostatečné množství malty!



Přišroubujte rám.



Rám zamaltujte a spojte těsně s tvárnici maltou MG (M5) Ila (zdicí malta podle EN 998-2).



Opatrně odklepte a odstraňte vyříznuté segmenty.



V případě potřeby zarovnejte případné nerovnosti na oříznutých hranách. **POZOR!** Max. hloubka řezu 70 mm!



Vyzkoušejte možnost nasazení adaptéru.



Vyšroubujte upevňovací šrouby panelu adaptéru přívodu vzduchu LAS.



Zatřete také zářezy v tvárnici.



Přechod také důkladně zamaltujte.



Odstraňte přebytečnou maltu a očistěte kovové části od malty.



Přišroubujte kryt na rám. **POZOR!** Nepoškodte těsnění!