

Istruzioni di montaggio Schiedel ABSOLUT Pacchetto completo ispezione e terminale cod. prodotto RAVBN__

Specifico per la realizzazione in opera della base di partenza del camino – dallo scarico condensa al terminale, tutto l'occorrente incluso in un'unica confezione.

Se non volete optare per la soluzione Schiedel ABSOLUT con camera di raccolta prefabbricata, con la quale viene fornito già montato il primo metro di canna fumaria completo di scarico condensa ed ispezione, Schiedel con il **Pacchetto completo ispezione e terminale** vi offre in alternativa anche la modalità tradizionale di installazione in opera della base di partenza del camino, tramite il montaggio dei componenti sfusi ed il taglio delle camicie.



IMPORTANTE: per la soluzione posa in opera prevedete

Nr. 1 Pacchetto completo ispezione e terminale cod. RAVBN__ del diametro desiderato (uno per ogni condotto!)

Nr. 3 camicie ABSOLUT con isolamento integrato (da ordinare separatamente!)

Nr. 1 Supporto per ispezione della medesima dimensione delle camicie – (da ordinare separatamente!)

(Vd. Sezione apposita Listino Schiedel per ulteriori informazioni)

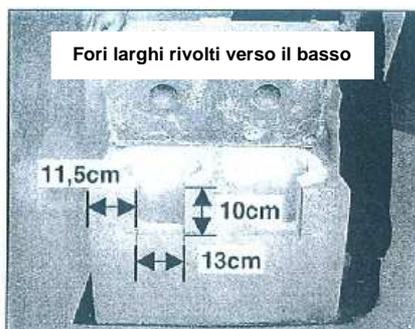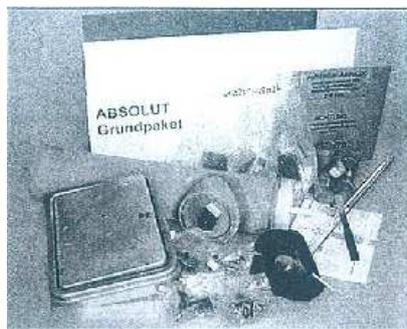


Il pacchetto comprende:

1 allacciamento per ispezione h 66
Sifone dn 40 per scarico condensa
Tappo e sportello d'ispezione
Sagoma e lama di taglio
Asta di lisciatura, distanziali metallici
Sigillante Rapid per 11,33 m
Terminale tronco cono

Stendere uno strato sottile di malta, una barriera impermeabile e infine posare la prima camicia. Su quest'ultima realizzare un taglio 13x10 cm per il passaggio del sifone. Posare il supporto per ispezione sulla camicia, avendo cura che il lato con i fori più larghi sia rivolto verso il basso!


Predisporre il taglio sulla seconda camicia per la realizzazione dell'ispezione. Usare la sagoma di taglio fornita all'interno del pacchetto.

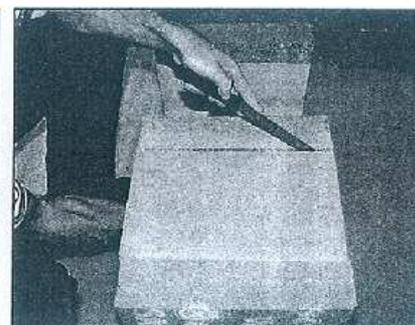


Effettuare in opera il taglio sulla seconda camicia

...utilizzando l'apposita lama per tagliare lo strato di isolamento integrato in schiuma cementizia

Stendere uno strato di malta sottile in corrispondenza della sede dello scarico condensa

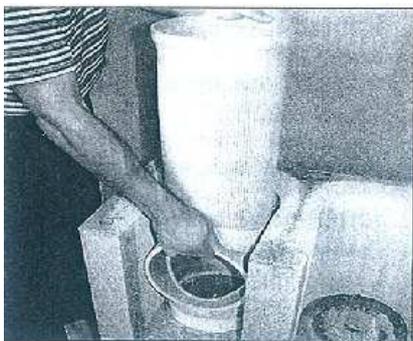

Posare l'allacciamento per ispezione h 66 fornito in dotazione nel pacchetto

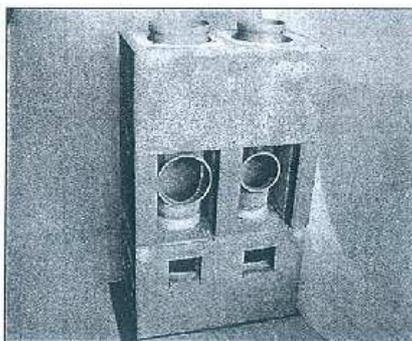

Stendere uno strato di Rapid sui bordi della camicia e posare quella successiva



Posizionare i tre distanziali metallici per la centratura del condotto



Installare lo sportello d'ispezione e inchiodare alla camicia



Inserire l'adattatore all'interno della base di partenza e



....montarlo sullo sbocco dello scarico condensa



Inserire il sifone dn 40 all'interno della base di partenza e ruotarlo allacciandolo all'adattatore e allo scarico condensa



Riportare in posizione il sifone e completare l'assemblaggio



Applicare la piastra di copertura



Montare il tappo d'ispezione sull'allacciamento

Tappo per combustibili liquidi e gassosi
In dotazione per i dn 120 / 140

Tappo per combustibili solidi
In dotazione per i dn 180 / 160 / 200 / 250

(ordinabili anche separatamente – consulta il Listino Schiedel)

